


Displayfunktionsübersicht JD Europe Components GmbH


Bad Nauheim, Jan. 2011

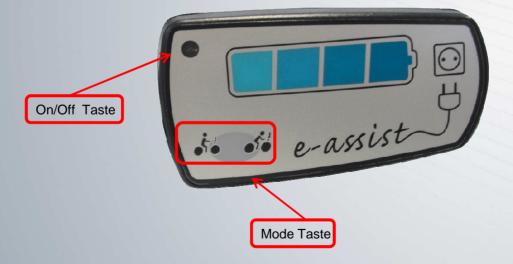

Drücken Sie für CAL1 5 Sekunden auf die Lichttaste

Drücken Sie für 10 Sekunden auf die Mode Taste um den CAL1 Wert zu sehen

Nutzen Sie ein 10kg Gewicht und drücken dann die Licht und Modetasten gleichzeitig für 5 Sekunden um CAL2 durchzuführen

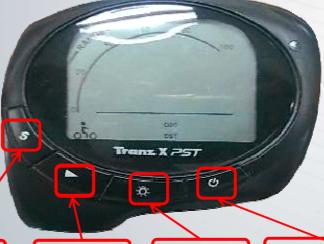

Stellen Sie ein 80kg Gewicht auf den Sattel (nur für den JDMM) und drücken Sie dann die Licht und die Stromtaste gleichzeitig für 5 Sekunden

Drücken Sie den Anschalter für 15 Sekunden. Die Prozentanzeige für die Unterstützung wird angezeigt. Um Sie zu steigern drücken Sie erneut den Anschalter. Zur Verminderung die Lichttaste

Turbo Taste

Mode Taste

Licht Taste

On/Off Taste

Drücken Sie für CAL1 5 Sekunden auf die Lichttaste

Drücken Sie für 10 Sekunden auf die Mode Taste um den CAL1 Wert zu sehen

Nutzen Sie ein 10kg Gewicht und drücken dann die Licht und Modetasten gleichzeitig für 5 Sekunden um CAL2 durchzuführen

Drücken Sie den Anschalter für 15 Sekunden. Die Prozentanzeige für die Unterstützung wird angezeigt. Um Sie zu steigern drücken Sie erneut den Anschalter. Zur Verminderung die Lichttaste

Turbo Taste

Mode Taste

Light Taste

On/Off Taste

Mode Taste

Mode Taste

Drücken Sie für CAL1 5 Sekunden auf die Lichttaste

Drücken Sie für 10 Sekunden auf die Mode Taste um den CAL1 Wert zu sehen

Nutzen Sie ein 10kg Gewicht und drücken dann die Licht und Modetasten gleichzeitig für 5 Sekunden um CAL2 durchzuführen



On/Off Taste

Licht Taste

Drücken Sie den Anschalter für 15 Sekunden. Die Prozentanzeige für die Unterstützung wird angezeigt. Um Sie zu steigern drücken Sie erneut den Anschalter. Zur Verminderung die Lichttaste



Vielen Dank!
Bei Rückfragen wenden Sie sich an +49-6032-92671-50